


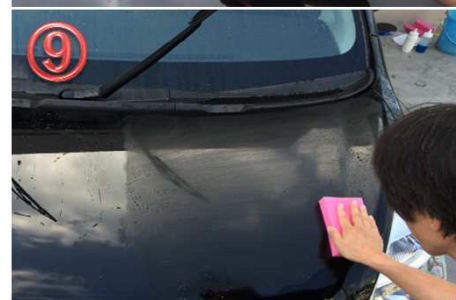



P02フッ素ポリマーコーティング

作業手順書

下地処理 鉄粉+水あか除去

	<p>① タイヤ・ホイールの泥汚れや、油汚れをタイヤブラシとスポンジで洗浄する</p>
	<p>② 必要に応じスーパー虫取りクリーナーで虫を除去する</p>
	<p>③ 洗車機もしくは手洗いで洗車を行う</p>
	<p>④ 車の細かい部分モールのすきま等の汚れをザラクリーンと馬毛ブラシを使用し洗浄する</p>
	<p>⑤ 水もしくはザラクリーンプラスゼウスで鉄粉除去する</p>
	<p>⑥ クリーンX7もしくはホワイトクリーナーで水あかを除去する</p>

P02フッ素ポリマーコーティング

	<p>⑦ スポンジに水を含ませて水気を切るかキャニオンで適度な水分を与える(作業性向上)</p>
	<p>⑧ スポンジにP02を適量をつける</p>
	<p>⑨ 塗布量の目安 スポンジに液剤塗布ボディ50cm四方に塗り込む 上記を繰り返す</p>
	<p>⑩ 塗布が終わったらスポンジに水気を取る</p>
	<p>⑪ 水気を取ったスポンジで、塗布した所をなぞる 8割方乾拭き状態</p>
	<p>⑫ 残った、液剤をケミカルタオルもしくは専用クロスで乾拭きする</p>